

**Technische Information** (Irrtum vorbehalten und Haftung ausgeschlossen)

Nr.11037

**NICHT MEHR LIEFERBAR**



d-marina-team GmbH  
Am Voßberg 21  
23758 Oldenburg i.H.  
Tel.:04361 507800  
Fax: 04361 5078018  
[info@marina-team.de](mailto:info@marina-team.de)  
[www.marina-team.de](http://www.marina-team.de)

## **ABS - TEILE Ausbesserung**

d-marina-team GmbH

1. Die Flanken des Risses V-förmig ausarbeiten, und gründlich reinigen

Es muß alles sauber, trocken und fettfrei sein.

2. Mit einem Pinsel und Methylenchlorid die Reparaturstelle leicht anlösen.

Aufpassen: zu starkes Anlösen führt zum Zerfall des ABS.

3. Mit dem Pinsel Granulatmasse in den Riß streichen.

Etwa 2 Stunden abbinden lassen.

Anlösen und Einstreichen so oft wiederholen, bis die Reparaturstelle

aufgefüllt ist. d-marina-team GmbH

Beim Härten entstehen im Material ganz kleine Luftbläschen.

Diese können die Festigkeit nur dann ein wenig beeinträchtigen, wenn sie zu groß werden, weil die Schichten zu dick aufgetragen wurden. Je öfter und dünner das Material aufgetragen wird, umso höher ist also die Endfestigkeit.

Durch das aufgetragene Material bleibt die Reparaturstelle ein wenig uneben. Das sollte man wie eine Schweißnaht bei Stahl und Eisen in Kauf nehmen.

Während der Arbeit und den ersten Stunden nachher sollte eine Temperatur von etwa 18-22 Grad herrschen. Nach etwa 5 bis 7 Tagen ist das Material voll ausgehärtet. Erst dann kann die reparierte Stelle voll belastet werden. d-marina-team GmbH

Sie ist stärker als vorher, wenn richtig gearbeitet wurde.

Nr.11037

**NICHT MEHR LIEFERBAR**